



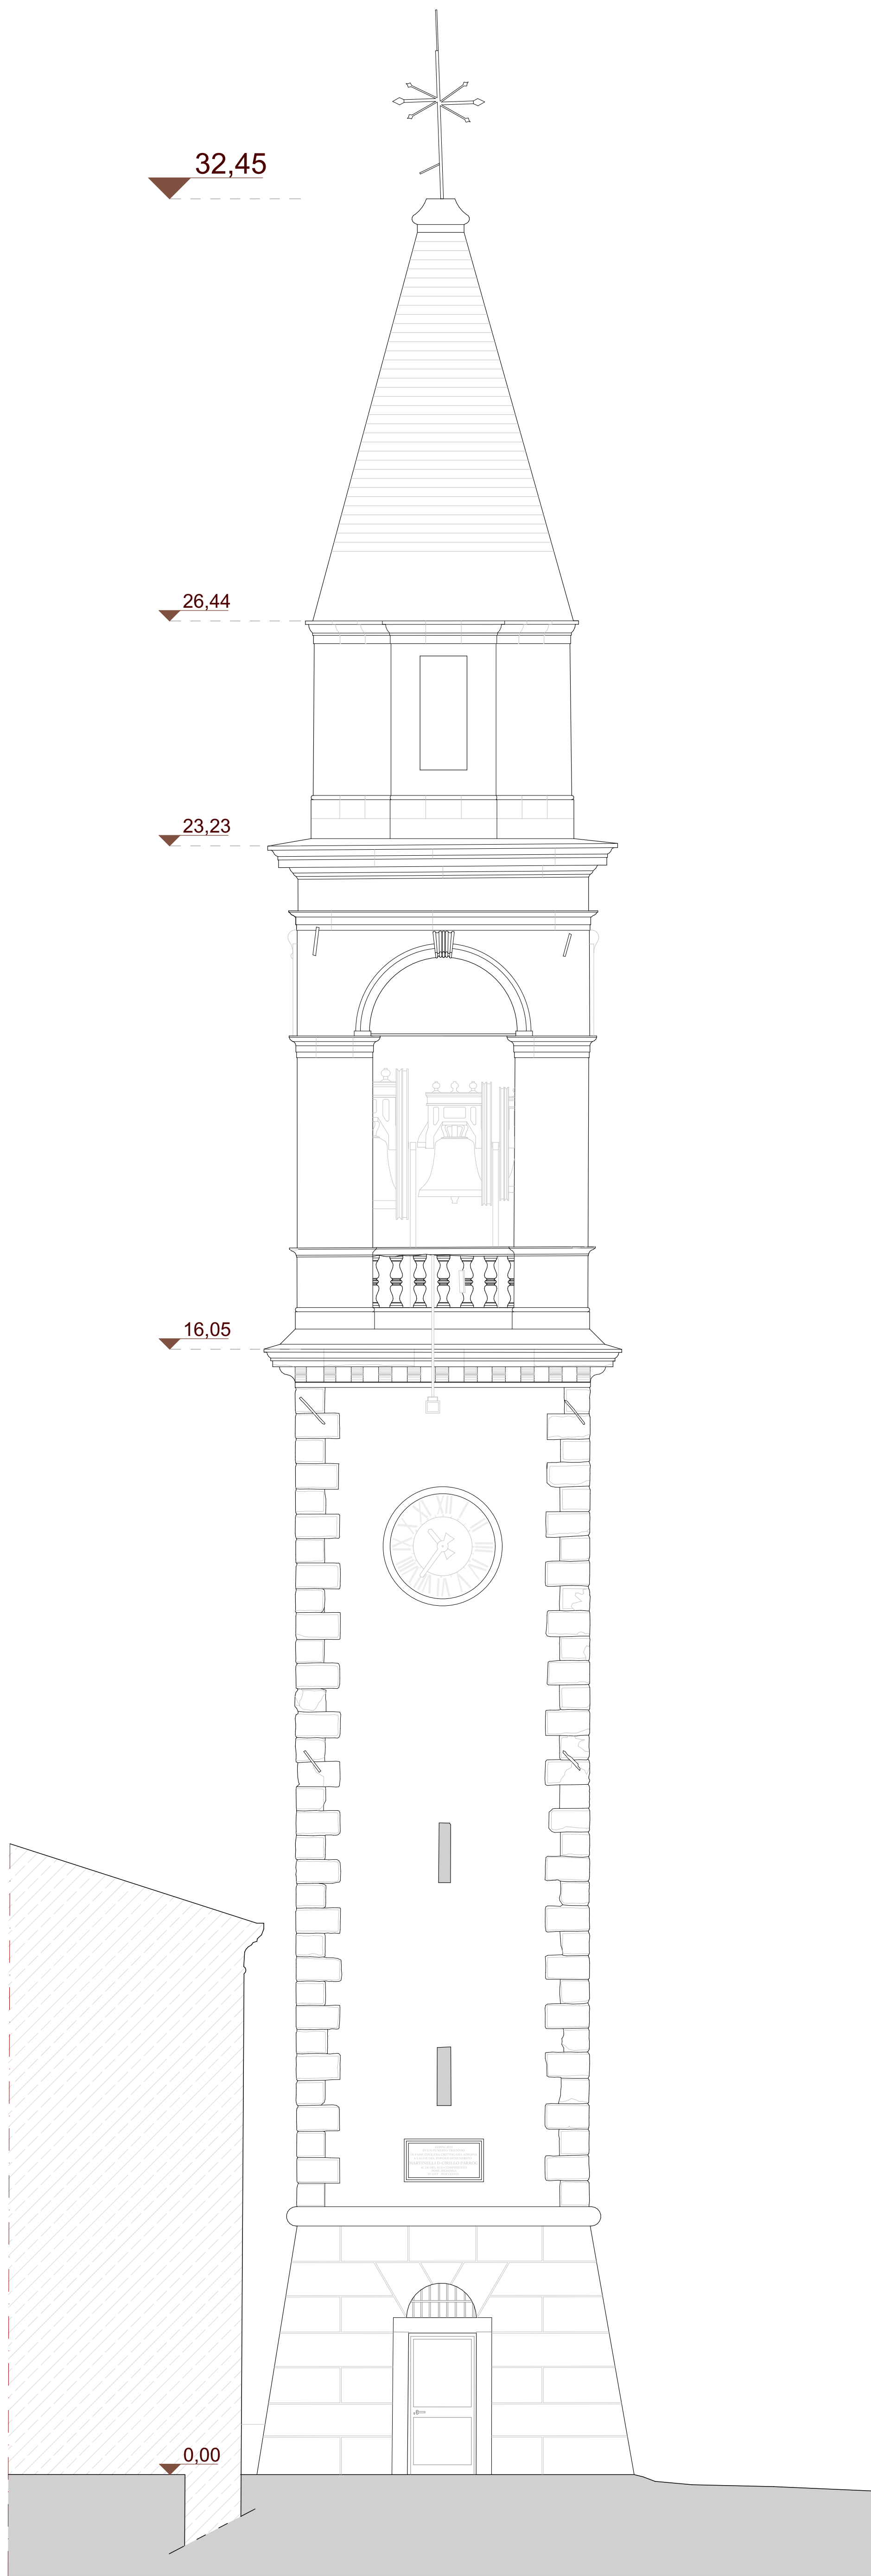

Prospetto Sud - Rilievo Metrico scala 1.50

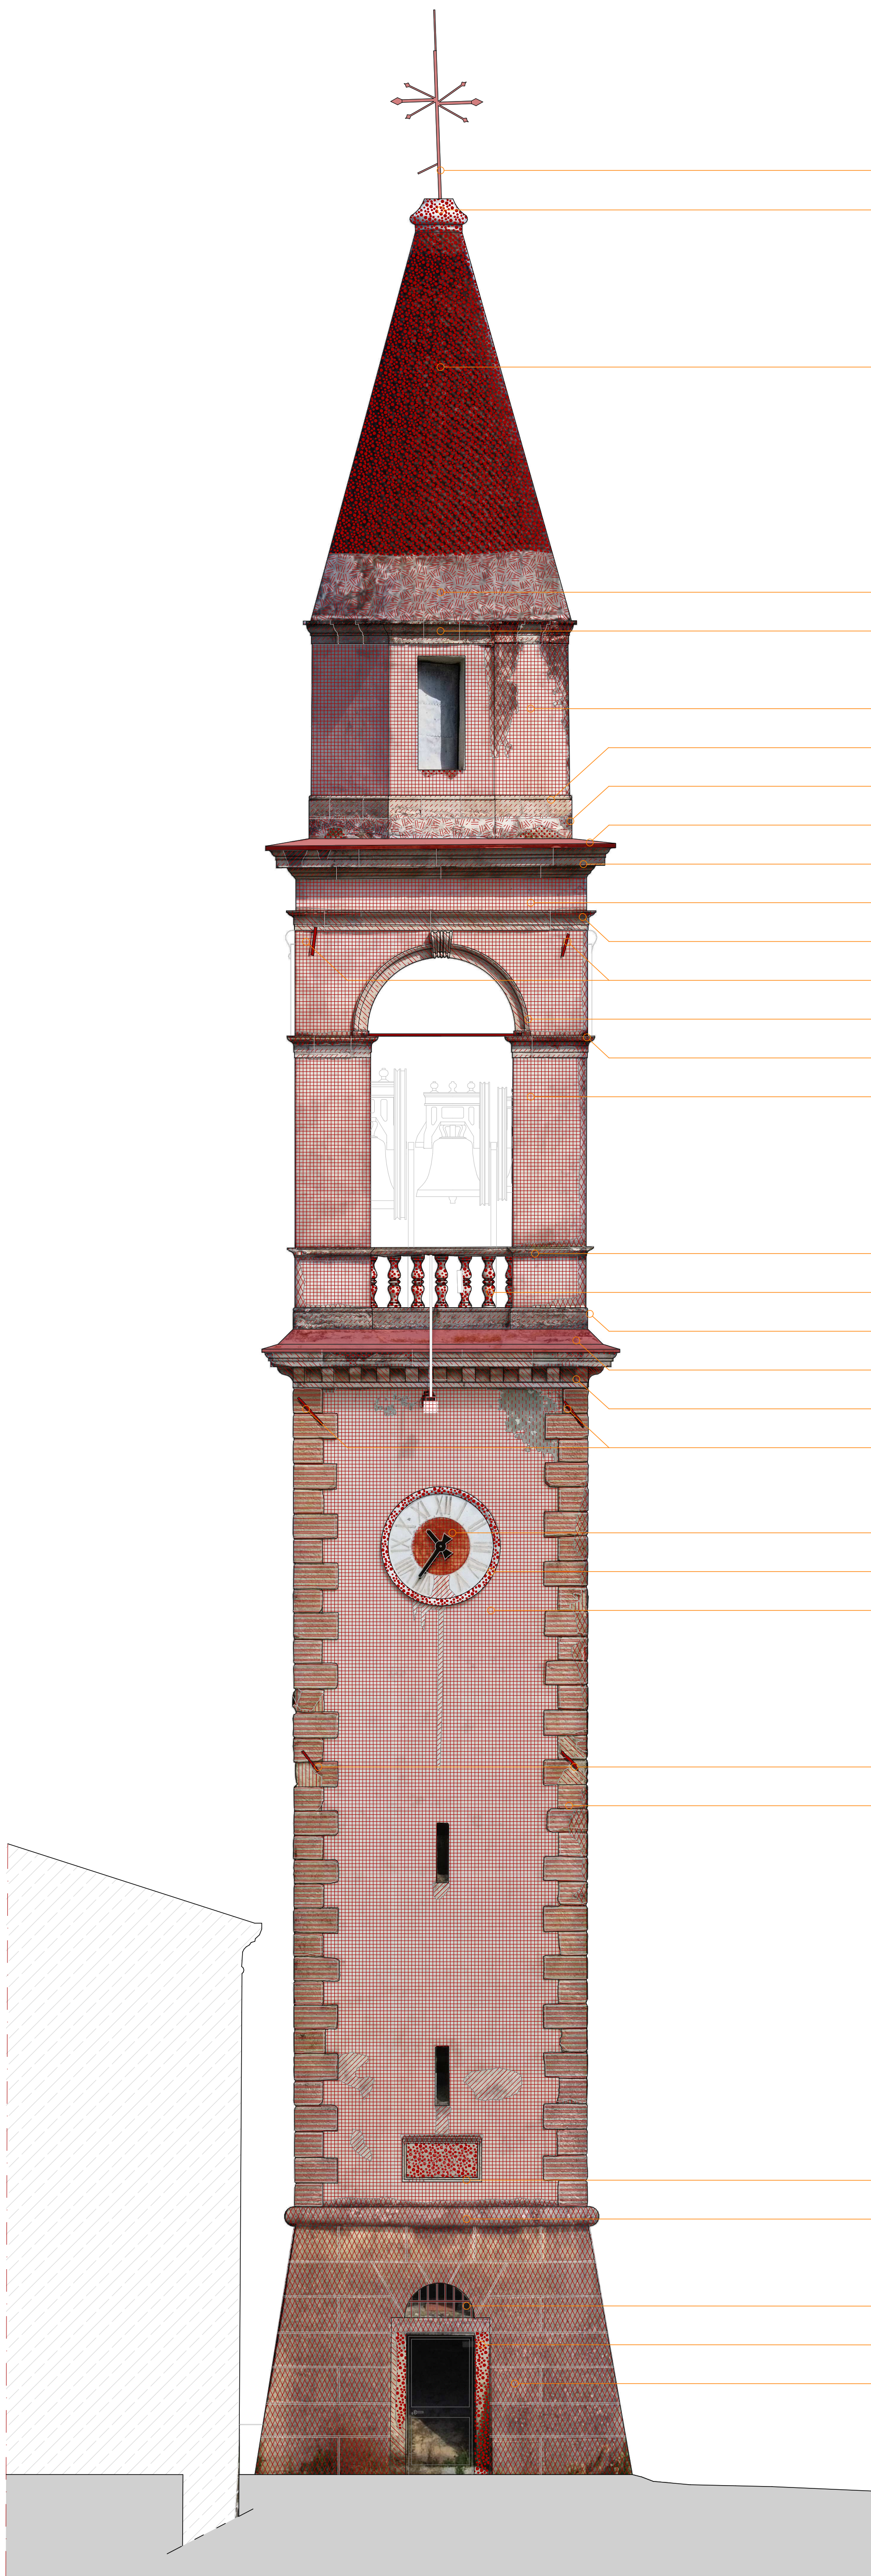

Prospetto Sud - Rilievo Materico e degradi scala 1.50

Materilali	Stato conservativo	Patologie	Cause	Schede Progettuali
D	Buono	25	3	Scheda G4
A	Buono	21	3 7	Scheda G3
C	Discreto/sufficiente	15 17 21	1 3 6 7	Scheda G2
B	Mediocre/carente	12 18	1 3 6 7	Scheda G1
A	Cattivo/pessimo	6 15 18	1 3 6 7	Scheda F4
C	Discreto/sufficiente	1 18	3 5 12	Scheda F3
A	Mediocre/carente	6	1 3 6 7	Scheda F2
C	Mediocre/carente	12 9 17	2 3 6	Scheda F1
D	Discreto/sufficiente	25	3 7	Scheda E4
A	Mediocre/carente	4 6	1 3 6 7	Scheda E3
C	Discreto/sufficiente	1	3 5 12	Scheda E2
A	Discreto/sufficiente	6 4 15	1 3 6 7	Scheda E1
D	Buono	25	6 7 12	Scheda D4
A	Discreto/sufficiente	6 18	1 3 6 7	Scheda D3
A	Discreto/sufficiente	6 18	1 3 6 7	Scheda D2
C	Discreto/sufficiente	1 18	3 5 12	Scheda D1
A	Cattivo/pessimo	6 13 15 18	1 3 6 7	Scheda C5
A	Buono	4 21	3 6	Scheda C4
A	Mediocre/carente	6	1 3 6 7	Scheda C3
D	Discreto/sufficiente	25	3 7	Scheda C2
A	Mediocre/carente	4 6 15	1 3 7 7	Scheda C1
D	Buono	25	6 7 12	Scheda B2
C	Discreto/sufficiente	1 16	6 5	Scheda B6
A	Discreto/sufficiente	21 16 17	6 7	Scheda B5
C	Buono	1 9 16	3 5 12	Scheda B4
D	Buono	25	6 7	Scheda B3
A	Mediocre/carente	7 15 24	3 5 18 12	Scheda B2
A	Buono	21 15 18	3 6 7	Scheda B1
A	Buono	18	9 12	Scheda A4
D	Buono	25	6 7	Scheda A3
A	Mediocre/carente	6 18 21	1 4 6 9	Scheda A2
C	Mediocre/carente	18 1	4 6 9	Scheda A1

Legenda dei materiali	Stato conservativo
A - Pietra, Marmo cornici, modiglioni balaustre, capitelli	Ottimo assenza di danni evidenti e superficie integra
B - Intonaci intonaco bugnato alla base, intonaco liscio fusto, cella campanaria e tamburo, intonaco grezzo alla base della cuspid	Buono lievi difetti superficiali
C - Laterizi cono dell cuspid	Discreto/sufficiente componenti leggibili ma con fessurazioni, lacune parziali, deterioramento superficiale
D - Metallo grata della lunetta, chiavi delle catene, tirante cella campanaria, croce	Mediocre/carente parti mancanti, cattiva leggibilità, degrado significativo
	Cattivo/pessimo parti rilevanti mancanti, struttura compromessa, degrado avanzato
Legenda dei degradi	Cause del degrado
1 Alterazione Cromartica	Cause fisiche
2 Alveolizzazione	1 - Gelo e Disgelo
3 Concrezione	2 - Variazioni termiche dilatazioni dei materiali
4 Crosta	3 - Erosione azione meccanica di piogge e vento
5 Deformazione	4 - Umidità di risalita
6 Degradazione differenziale	5 - Radiazioni solari
7 Deposito superficiale	Cause chimiche
8 Disgregazione	6 - Dilavamento Discioglimento dei leganti
9 Distacco	7 - Meteorizzazione chimica piogge acide
10 Efflorescenza	8 - Ossidazione
11 Erosione	Cause biologiche
12 Esfoliazione	9 - Vegetazione infestante
13 Fratturazione o Fessurazione	10 - Insetti e funghi
14 Incrostazione	Cause antropiche
15 Lacuna - Mancanza	11 - Errori progettuali/esecutivi
16 Macchia	12 - Inquinamento atmosferico
17 Patina	Cause antropiche
18 Patina biologica	13 - Sforzi e vibrazioni
19 Pellicola	
20 Pitting	
21 Polverizzazione	
22 Presenza di vegetazione	
23 Rigonfiamento	
24 Scagliatura	
25 Ossidazione	

COMUNE DI ISOLA VICENTINA - VICENZA
Parrocchia di San Giovanni Battista
Piazza Torreselle 22, 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel 0444 - 976123 e-mail torreselle@parrocchia.vicenza.it

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA
ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN TORRESELLE (VI)

RILIEVO METRICO E DI DEGRADO DELLA FACCIATA SUD

TAV: 3 SCALA: 1:50 LIVELLO DI PROGETTO: DEFINITIVO

PARROCO IN SOLIDUM:
Don Giovanni Castegnaro | Via del Sagarato, 12 Isola Vicentina | Tel. 0444 976123
giovanni.castegnaro12@gmail.com

PROGETTAZIONE e DL ARCHITETTONICA:
Arch. Alessandro Muraro | Via Tre Porte, 13 Isola Vicentina | Tel. 3861400714
alessandro.muraro89@gmail.com | muraro.alessandro@archworktop.it

PROGETTAZIONE e DL STRUTTURALE:
Ing. Giacomo Goegan | Vicolo del Paradiso 11 Castelfranco Veneto | Tel. 3409480149
giacomo.goegan@gmail.com | giacomo.goegan@ingpec.eu

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
Studio INGE.CO - Nicola Maschio | Via S.G. Emiliani, 19 Bassano del Grappa |
Tel. 3394494023 | nicola@studiodomana.it | nicola.maschio@ingec.it

RILIEVO STRUMENTALE:
Geom. William Cocco | Via Masetto, 25 Isola Vicentina | Tel. 3528274001
willy@studiodomana.it | info@pec.studiodomana.it

RELAZIONE DI RESTAURO:
Argenta Restauri di Pamela Argenta | Vicolo Teatro Vecchio, 21 Bassano del Grappa |
Tel. 3395340421 | pamelargenta23@gmail.com | pamelargenta@sicurezzaopostale.it
Restauratrice Flavia Garimanno | Via Frescobaldi, 3 Bassano del Grappa |
Tel. 3391608023 | flaviagarimanno@gmail.com

RELAZIONE RESTAURO CAMPANE:
Gloria Campana di Flavio Zambotto e Nicola Zordan | Tel. 3408318492
info@gloriacampane.it | www.gloriacampane.it

VALIDAZIONE:
Arch. Alessandro Muraro 24/04/2026

APPROVAZIONE:
Don Giovanni Castegnaro 24/04/2026

ALFONSO MURARO
2798

ALFONSO MURARO
2798

Il contenuto del presente elaborato grafico è tutelato dalla Legge sul Diritto d'autore. Ogni riproduzione, anche parziale deve essere autorizzata.