



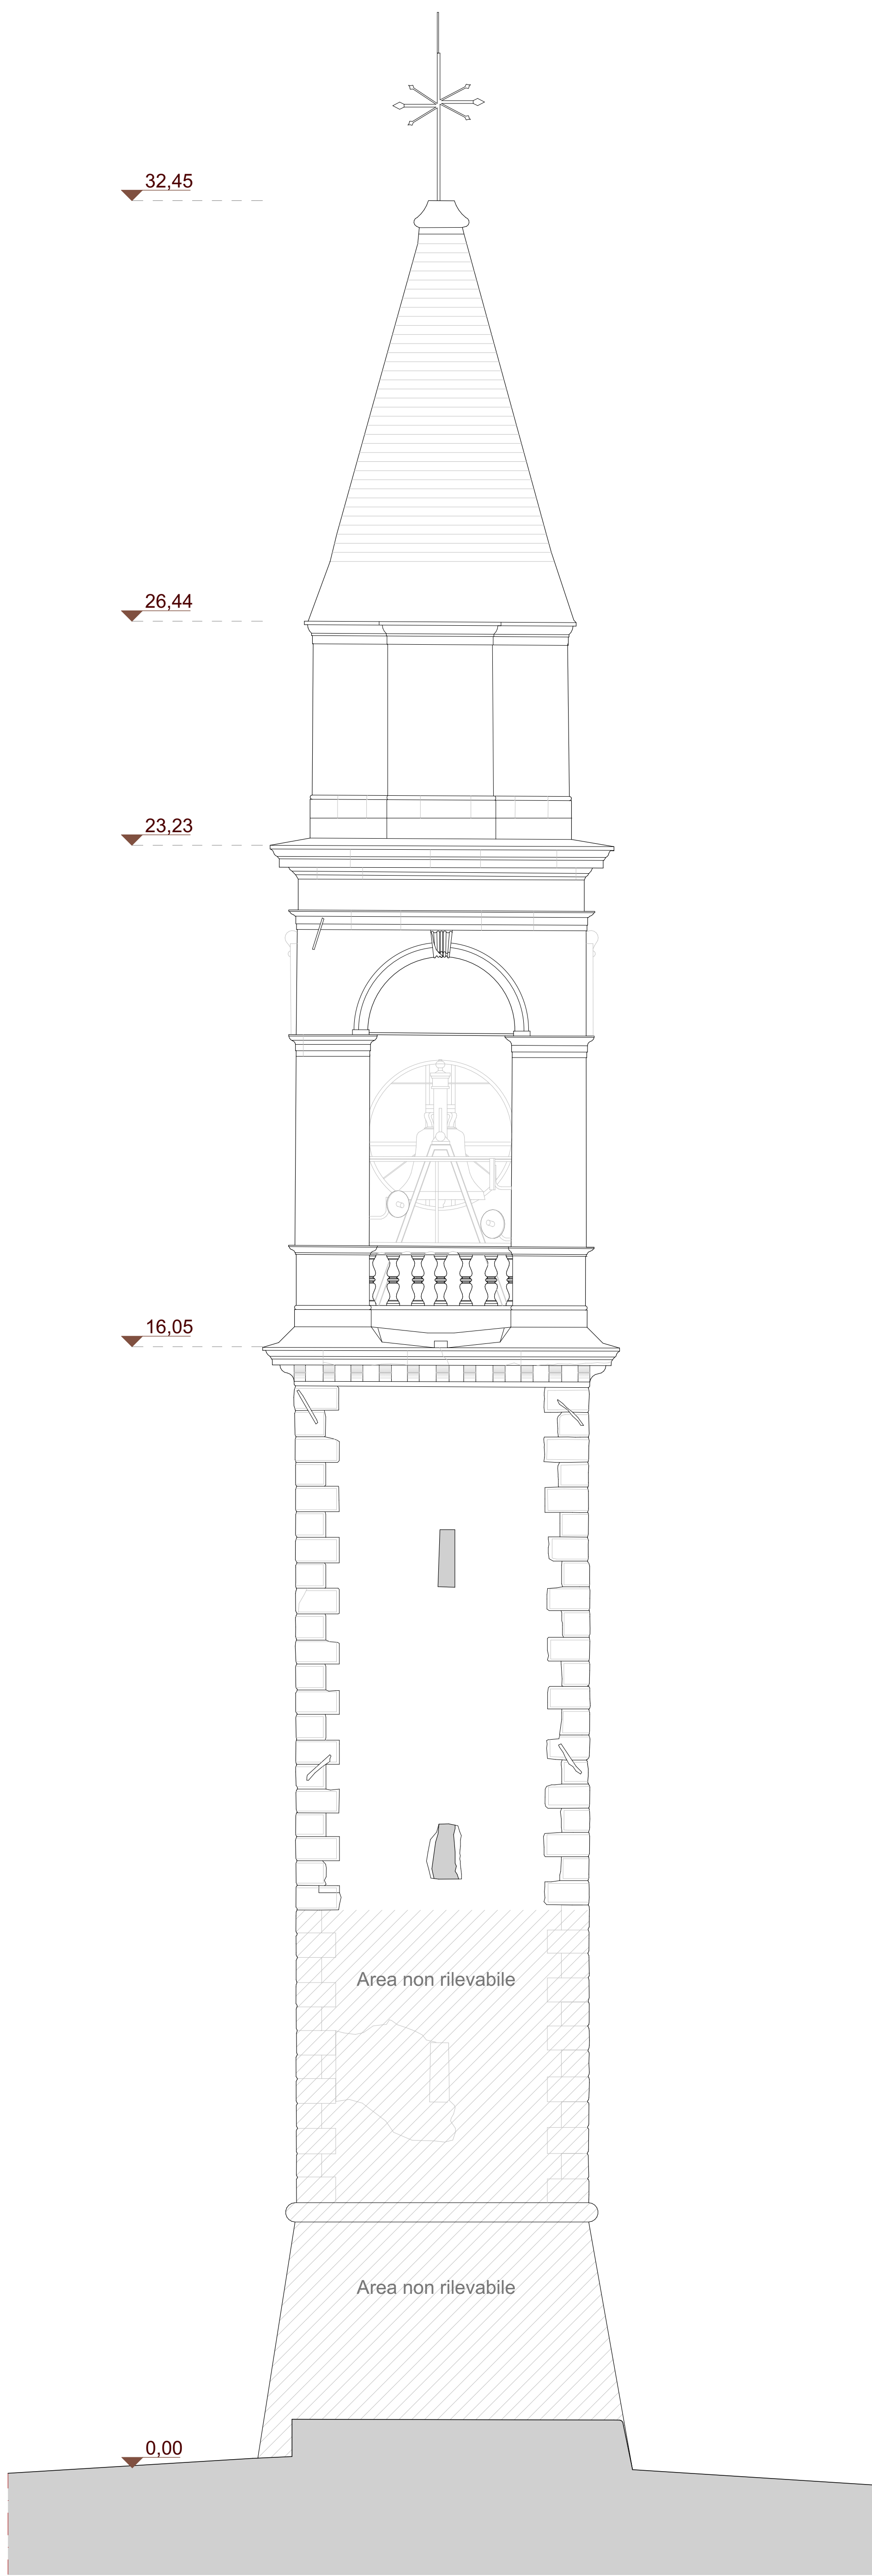

Prospetto Ovest - Rilievo Metrico scala 1.50

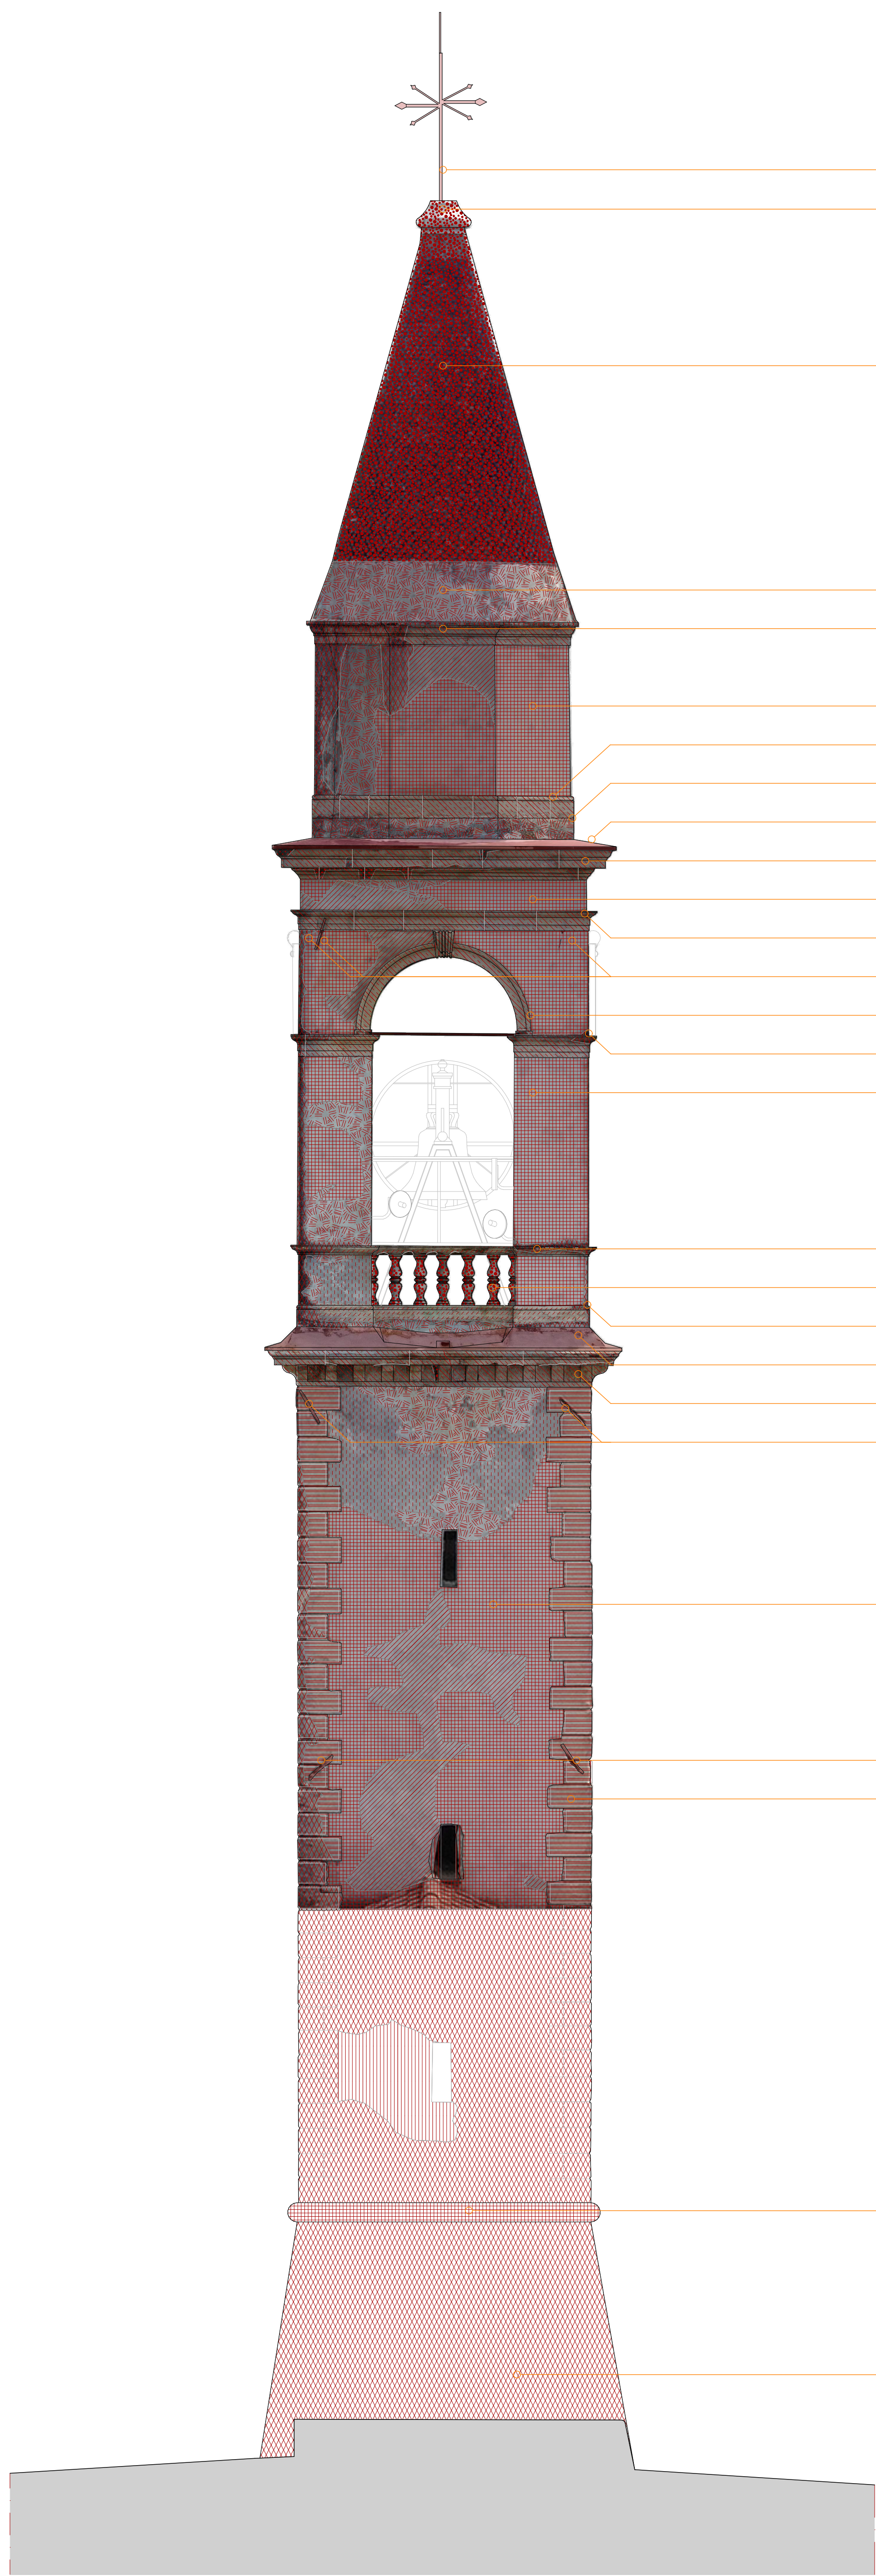

Prospetto Ovest - Rilievo Materico e degradi scala 1.50

Materilali	Stato conservativo	Patologie	Cause	Schede Progettuali	
D	Buono	25	3	Scheda G4	Cat. G
A	Buono	21	3 7	Scheda G3	
C	Mediocre/carente	15 17 21 22	1 3 6 7	Scheda G2	Cat. F
B	Mediocre/carente	12 18	1 3 6 7	Scheda G1	
A	Mediocre/carente	6 15 18	1 3 6 7	Scheda F4	Cat. E
C	Mediocre/carente	1 9 12 18	3 5 12	Scheda F3	
A	Mediocre/carente	6 18	1 3 6 7	Scheda F2	Cat. D
C	Mediocre/carente	12 9 17	2 3 6	Scheda F1	
D	Buono	25	3 7	Scheda E4	Cat. C
A	Discreto/sufficiente	4 6 15	1 3 6 7	Scheda E3	
C	Discreto/sufficiente	1 12 16	3 5 12	Scheda E2	Cat. B
A	Discreto/sufficiente	4 6	1 3 6 7	Scheda E1	
D	Buono	25	6 7 12	Scheda D4	Cat. A
A	Mediocre/carente	6 15 18	1 3 6 7	Scheda D3	
A	Discreto/sufficiente	6 18	1 3 6 7	Scheda D2	
C	Mediocre/carente	1 9 12 18	3 5 12	Scheda D1	
A	Cattivo/pessimo	6 13 15 18	1 3 6 7	Scheda C5	
A	Buono	4 21	3 6	Scheda C4	
A	Mediocre/carente	6 18	1 3 6 7	Scheda C3	
D	Discreto/sufficiente	25	3 7	Scheda C2	
A	Mediocre/carente	6 15 4	1 3 7 7	Scheda C1	
D	Buono	25	6 7 12	Scheda B2	
C	Cattivo/pessimo	1 9 12 18	3 5 12	Scheda B4	
D	Buono	25	6 7	Scheda B3	
A	Mediocre/carente	7 15 18 24	3 5 18 12	Scheda B2	
A	Buono	18	9 12	Scheda A4	
C	Mediocre/carente	18	4 6 9	Scheda A1	

Legenda dei materiali

A - Pietra, Marmo
cornici, modiglioni balaustre, capitelli

B - Intonaci
intonaco bugnato alla base, intonaco liscio fusto, cella campanaria e tamburo, intonaco grezzo alla base della cuspid

C - Laterizi
cono dell cuspid

D - Metallo
grata della lunetta, chiavi delle catene, tirante cella campanaria, croce

Legenda dei degradi

- Alterazione Cromartica
- Alveolizzazione
- Concrezione
- Crosta
- Deformazione
- Degradazione differenziale
- Deposito superficiale
- Disgregazione
- Distacco
- Efflorescenza
- Erosione
- Esfolazione
- Fratturazione o Fessurazione
- Incrostazione
- Lacuna - Mancanza
- Macchia
- Patina
- Patina biologica
- Pellicola
- Pitting
- Polverizzazione
- Presenza di vegetazione
- Rigonfiamento
- Scagliatura
- Ossidazione

Stato conservativo

Ottimo
assenza di danni evidenti e superficie integra

Buono
lievi difetti superficiali

Discreto/sufficiente
componenti leggibili ma con fessurazioni, lacune parziali, deterioramento superficiale

Mediocre/carente
parti mancanti, cattiva leggibilità, degrado significativo

Cattivo/pessimo
parti rilevanti mancanti, struttura compromessa, degrado avanzato

Cause del degrado

Cause fisiche

- Gelo e Disgelo
- Variazioni termiche
dilatazioni dei materiali
- Erosione
azione meccanica di piogge e vento
- Umidità di risalita
- Radiazioni solari

Cause chimiche

- Dilavamento
Discioglimento dei leganti
- Meteorizzazione chimica
piogge acide
- Ossidazione

Cause biologiche

- Vegetazione infestante
- Insetti e funghi

Cause antropiche

- Errori progettuali/esecutivi
- Inquinamento atmosferico

Cause antropiche

- Sforzi e vibrazioni

COMUNE DI ISOLA VICENTINA - VICENZA

Parrocchia di San Giovanni Battista

Piazza Torresselle 22, 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 - 976123 e-mail torresselle@parrocchia.vicenza.it

**RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA
ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN TORRESSELLE (VI)**

RILIEVO METRICO E DI DEGRADO DELLA FACCIATA OVEST

TAV: 6 SCALA: 1:50 LIVELLO DI PROGETTO: DEFINITIVO

PARROCO IN SOLIDUM: Don Giovanni Castegnaro | Via del Sagarato, 12 Isola Vicentina | Tel. 0444 976123 giovanni.castegnaro12@gmail.com

PROGETTAZIONE e DL ARCHITETTONICA: Arch. Alessandro Muraro | Via Tre Porte, 13 Isola Vicentina | Tel. 3861400714 alessandro.muraro5@gmail.com | muraro.alessandro@archworldepec.it

PROGETTAZIONE e DL STRUTTURALE: Ing. Giacomo Goegan | Vicolo del Paradiso 11 Castelfranco Veneto | Tel. 3409480149 giacomo.goegan@gmail.com | giacomo.goegan@ingpec.eu

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Studio INGE.CO - Nicola Maschio | Via S.G. Emiliani, 19 Bassano del Grappa | Tel. 3394494023 | nicola@studiodomamas.it | nicola.maschio@ingpec.it

RILIEVO STRUMENTALE: Geom. William Cocco | Via Masetto, 25 Isola Vicentina | Tel. 3828274001 willy@studiodomamas.it | info@pec.studiodomamas.it

RELAZIONE DI RESTAURO: Argenta Restauri di Pamela Argenta | Vicolo Teatro Vecchio, 21 Bassano del Grappa | Tel. 3395340421 | pamelargenta2@gmail.com | pamelargenta@sicurezzaopostale.it

Restauratrice Flavia Garimanno | Via Frescobaldi, 3 Bassano del Grappa | Tel. 3391608023 | flaviagarimanno@gmail.com

RELAZIONE RESTAURO CAMPANE: Gloria Campane di Flavio Zambotto e Nicola Zordan | Tel. 3408318492 info@gloriacampane.it | www.gloriacampane.it

VALIDAZIONE: Arch. Alessandro Muraro 24/04/2026

APPROVAZIONE: Don Giovanni Castegnaro 24/04/2026

Il contenuto del presente elaborato grafico è tutelato dalla Legge sul Diritto d'autore. Ogni riproduzione, anche parziale deve essere autorizzata.