
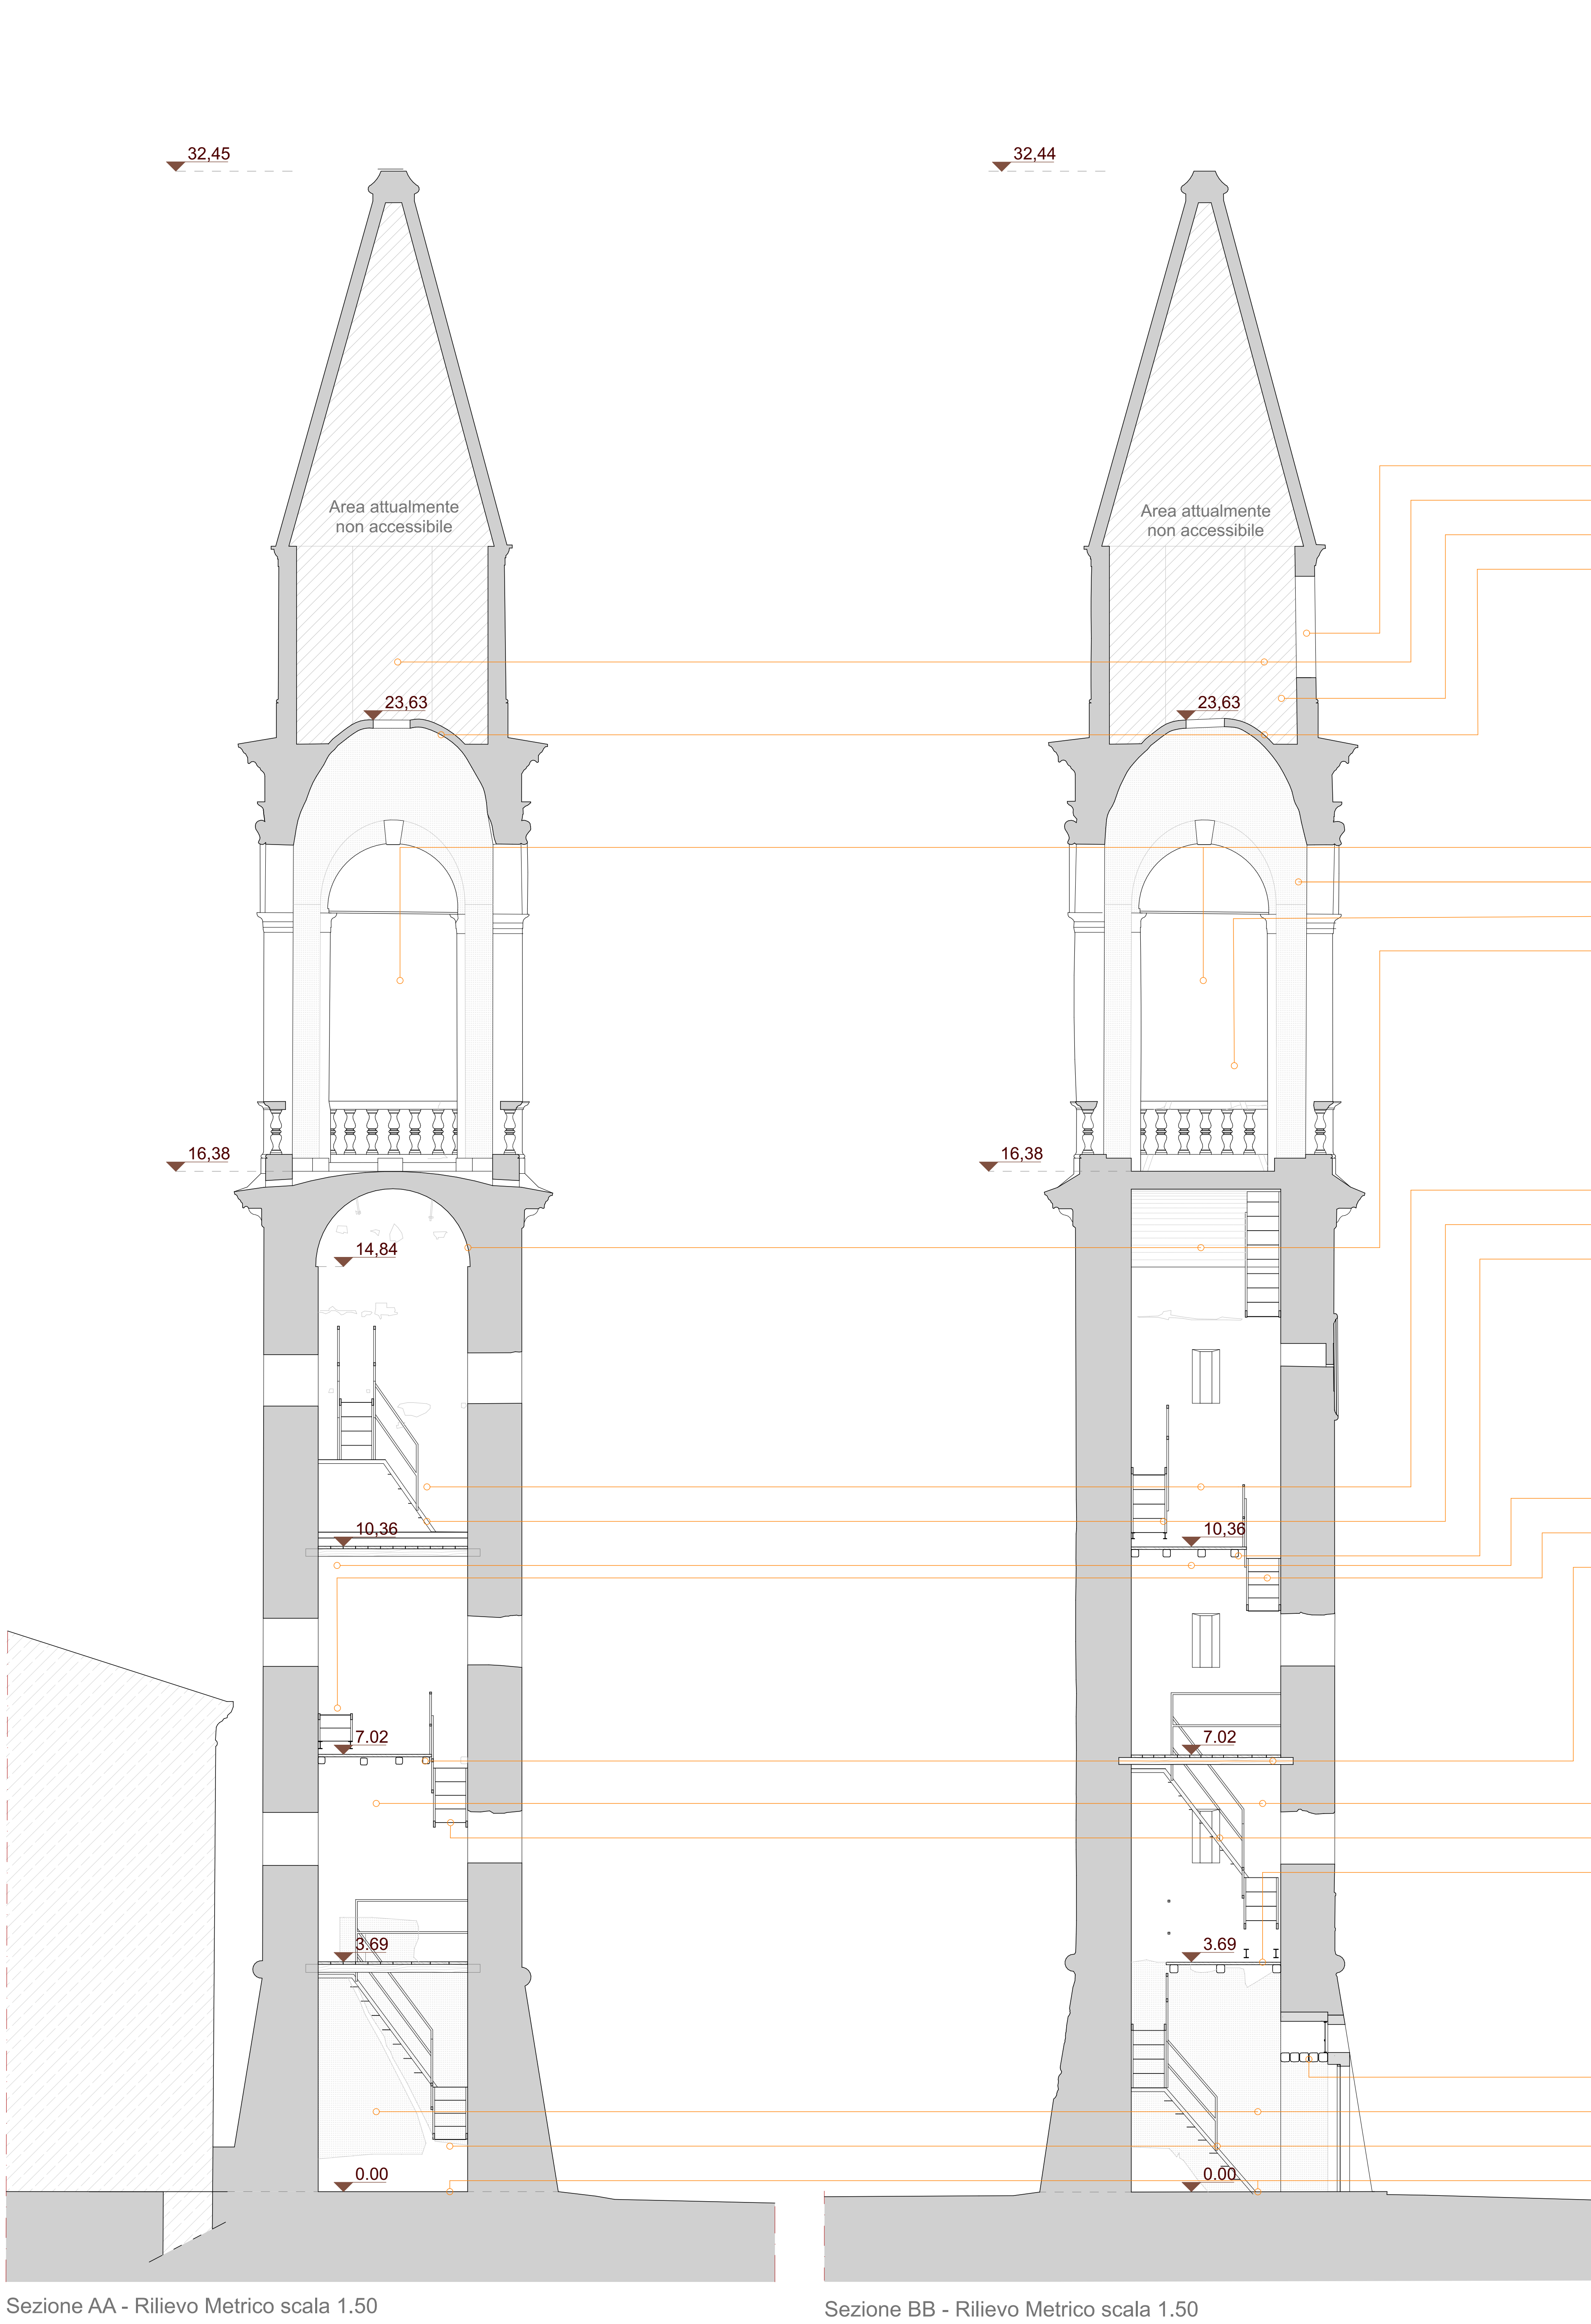


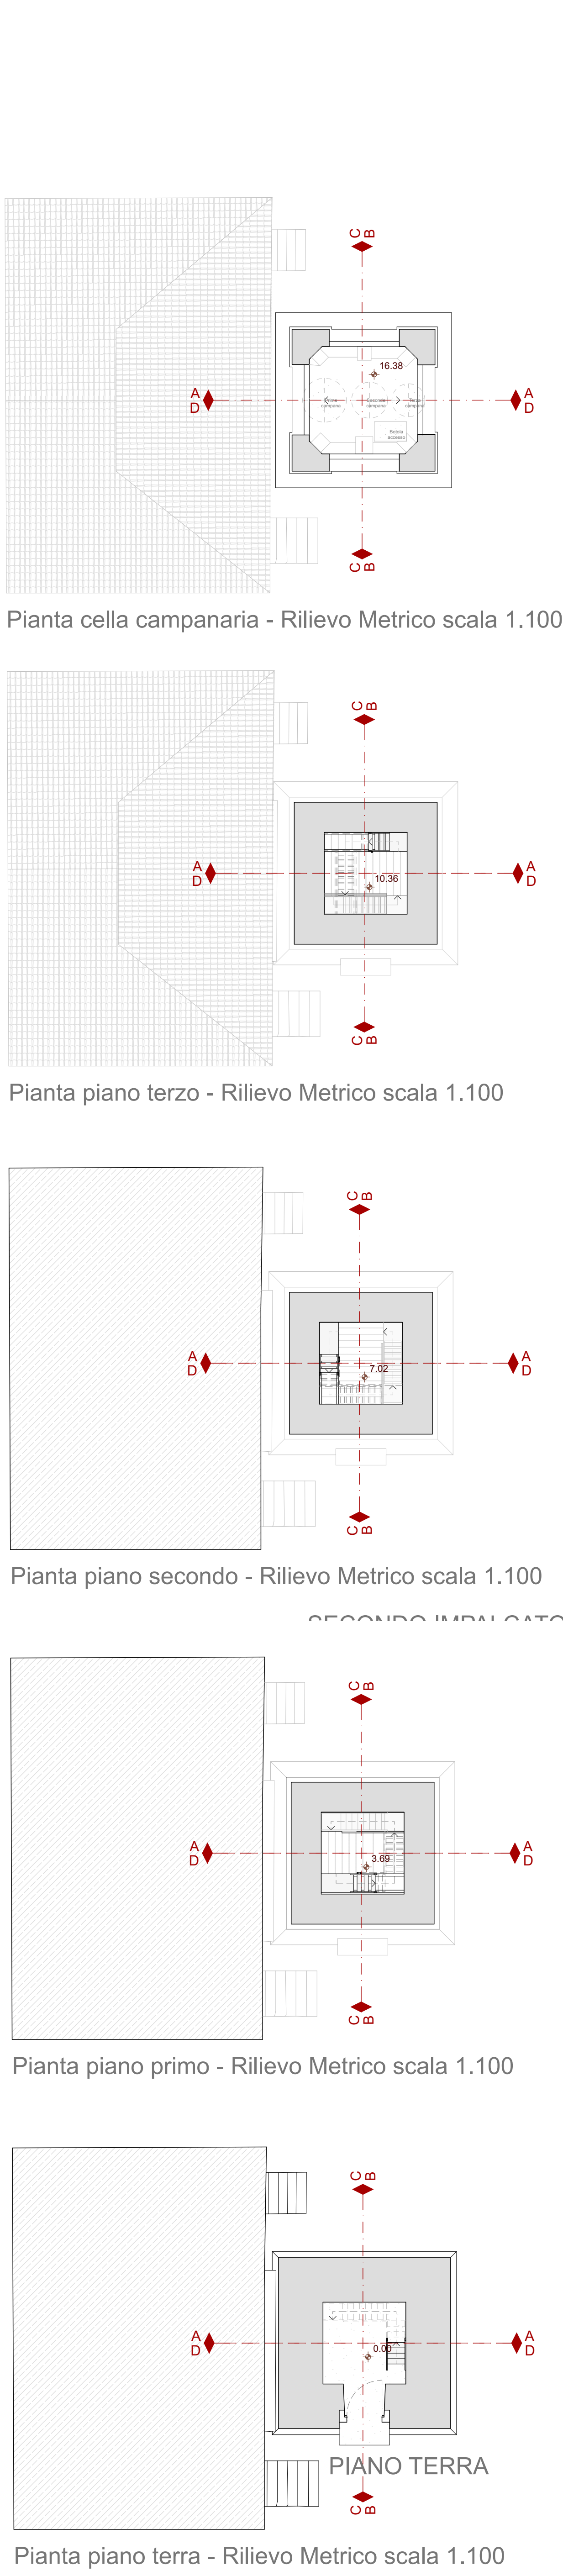

Materilali

Stato conservativo

Scheda sintetica

Elementi architettonici ed artistici

Scheda sintetica

Elementi verticali

Scheda sintetica

Strutture in acciaio

Scheda sintetica

Elementi orizzontali

Porta di accesso

scheda da aggiornare in corso d'opera

Porta di accesso

scheda da aggiornare in corso d'opera

Porta di accesso

scheda da aggiornare in corso d'opera

Intonaco grezzo - cupola

- arriccio preparatorio per strato di finitura mai realizzato come nelle spalle di sostegno
- polverulento e in alcuni punti staccato dalla muratura, lascia intravedere il sistema costruttivo in mattoni laterizi

Campane

- Nr. 3 Bronzi
- Fuse da Colbacchini Bassano nel 1908 in sostituzione delle precedenti Cavadini "Inceppate" con sistema alla Veronese
- Presentano una forte usura nei punti di battuta dovuta ad un battaglio non adatto ed eccessivamente rigido

Intonaco grezzo

- arriccio preparatorio per strato di finitura mai realizzato
- polverulento e in alcuni punti staccato dalla muratura realizzata con misto di pietra a spacco e mattone laterizio

Castello e ceppi campane

- realizzato al posto di precedente in legno di cui si conservano gli appoggi in pietra
- costruzione di tipo a "cavalletto" con profilati a sezione H di circa 8x8 cm
- profondamente modificato per adattarsi al mutare delle esigenze (elettrificazione campane ed elettrobattenti)
- Ceppi in ghisa Lorenzi su disegno Colbacchini, in buone condizioni ma bisognosi di manutenzione alle piastre di contrappeso

Volta in muratura e pietra

- poggiate su mensola rientrante di 4 cm dal filo muro interno
- realizzata prevalentemente in mattoni, presenta nel sesto una fascia in pietra irregolare
- giunti di malta degradati
- caduta di conci attorno ai fori passanti per le corde delle campane
- all'estradosso è presente uno strato in guaina bituminosa di cui non si conosce l'anno di posa

Muratura a vista

- realizzata in pietra calcarea a posa incerta
- giunti di malta variabili spesso costipati con scagli di piccole dimensioni
- in alcuni punti sono presenti le tasche dei solai precedenti e di macchinari inerenti l'orologio

Scale in ferro realizzate nel 1988

- poggianti su due IPE 100
- struttura in tubolare 6x3 cm
- scalini in lamiera stirata con nervatura romboidale
- corrimano in ferro tubolare 3x3 cm

Solaio ligneo

- non originale e probabilmente modificato con la realizzazione delle nuove scale
- travi 12x12 i=51/56 cm
- Tavolato eterogeneo spessore 4 cm

Muratura a vista

- realizzata in pietra calcarea a posa incerta
- giunti di malta variabili spesso costipati con scagli di piccole dimensioni
- in alcuni punti sono presenti le tasche dei solai precedenti

Scale in ferro realizzate nel 1988

- poggianti su due IPE 120
- struttura in tubolare 6x3 cm
- scalini in lamiera stirata con nervatura romboidale
- corrimano in ferro tubolare 3x3 cm

Solaio ligneo 2° impalcato

- non originale e probabilmente modificato con la realizzazione delle nuove scale
- travi 10x10 i=49/64 cm
- Tavolato eterogeneo spessore 4 cm

Muratura a vista

- realizzata in pietra calcarea a posa incerta
- giunti di malta variabili spesso costipati con scagli di piccole dimensioni

Scale in ferro realizzate nel 1988

- poggianti su due IPE 140
- struttura in tubolare 6x3 cm
- scalini in lamiera stirata con nervatura romboidale
- corrimano in ferro tubolare 3x3 cm

Solaio ligneo 1° impalcato

- non originale e probabilmente modificato con la realizzazione delle nuove scale
- travi 13x13 i=75/80 cm
- Tavolato eterogeneo spessore 4 cm

Travatura lignea

- non ha apparenti funzioni statiche
- risultano in grave stato di degrado a causa di infiltrazioni di acqua piovana

Intonaco grezzo

- presenta tracce della precedente scala
- sul lato nord est presente efflorescenza salina

Scale in ferro realizzate nel 1988

- struttura in tubolare 6x3 cm
- scalini in lamiera stirata con nervatura romboidale
- corrimano in ferro tubolare 3x3 cm

Pavimentazione contro terra

- elemento unitario in conglomerato cementizio, realizzato in probabile sostituzione di un precedente pavimento di cui non si conosce la fattura

Legenda dei materiali

A - Pietra, Marmo

comici, modiglioni balaustre, capitelli

B - Intonaci

intonaco cementizio nel locale al piano terra, intonaco sbruffato della cella campanaria

C - Laterizi

Volta a botte e cupola

D - Metallo

grata della lunetta, scale e parapetti, castello campane, ceppi e campane

E - Muratura in pietra

Pareti portanti della torre campanaria

F - Legname

Travi, e tavolati

G - Conglomerati

pavimento piano terra

Stato conservativo

Ottimo

assenza di danni evidenti e superficie integra

Buono

lievi difetti superficiali

Discreto/sufficiente

componenti leggibili ma con fessurazioni, lacune parziali, deterioramento superficiale

Mediocre/carente

parti mancanti, cattiva leggibilità, degrado significativo

Cattivo/pessimo

parti rilevanti mancanti, struttura compromessa, degrado avanzato

COMUNE DI ISOLA VICENTINA - VICENZA

Parrocchia di San Giovanni Battista

Piazza Torinese 22 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel 0444 - 976123 e-mail torinese@parrocchia.vicenza.it

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA
ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN TORRESELLE (VI)

SEZIONE AA E BB E RILIEVO CRITICO DEGLI ELEMENTI

TAV. 7 SCALA: 1:50 LIVELLO DI PROGETTO: DEFINITIVO

PARROCCHIA IN SOLIDA: Don Giovanni Castegnano | Via del Sagrario, 12 Isola Vicentina | Tel. 0444 976123 | giovanni.castegnano1@gmail.com

PROGETTAZIONE e DI ARCHITETTICA: Arch. Alessandro Muraro | Via Tre Porte, 13 Isola Vicentina | Tel. 3601400714 | alexandro.muraro@gmail.com | muraro.alexandro@gmail.com

PROGETTAZIONE e DI STRUTTURALE: Ing. Giacomo Gogiani | Vicolo del Paradiso 11 Castelfranco Veneto | Tel. 3409480149 | giacomo.gogiani@gmail.com | giacomo.gogiani@ingpec.eu

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Studio NGIE CO - Nicola Maschio | Via S.G. Emilian, 19 Bassano del Grappa | Tel. 338446202 | nicola@studiengie.it | nicola.maschio@ngie.it

RILIEVO STRUMENTALE: Geom. William Cospi | Via Masello, 25 Isola Vicentina | Tel. 3928274001 | w@studiomax.it | w@geo-studiomax.it

RELAZIONE DI RESTAURO: Argenta Restauri di Pamela Argenta | Vicolo Teatro Vecchio, 21 Bassano del Grappa | Tel. 3396340421 | pamelargenta23@bepi.it | pamelargenta@sicurezzaopabile.it | Tel. 3391606023 | favegiamerito@gmail.com

RELAZIONE RESTAURO CAMPANE: Gloria Campana di Flavio Zambotto e Nicola Zordan | Tel. 3408318492 | info@gloriacampane.it | www.gloriacampane.it

VALIDAZIONE: Arch. Alessandro Muraro 24/04/2026

APPROVAZIONE: Don Giovanni Castegnano 24/04/2026

Il contenuto del presente elaborato grafico è tutelato dalla Legge sul Diritto d'Autore. Ogni riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.